


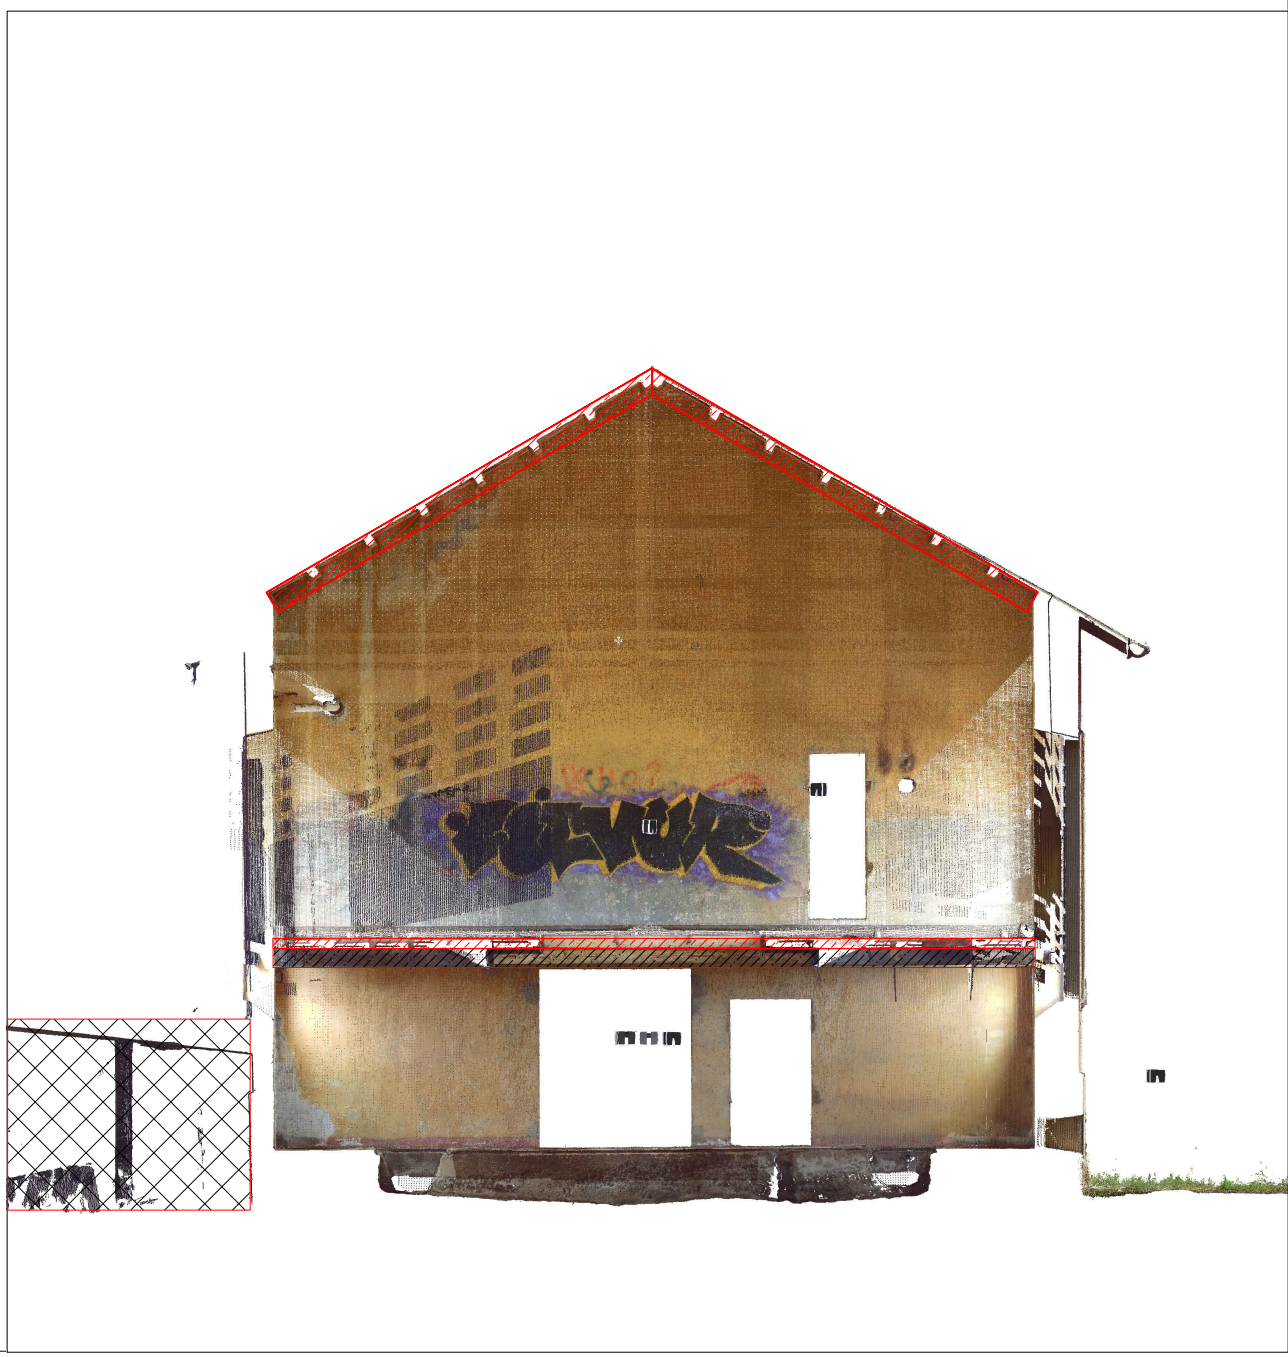

SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO CAGLIARI



SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO CAGLIARI-vista speculare



SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO CAGLIARI



SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO CAGLIARI-vista speculare



SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO LA PALMA-vista speculare



SEZIONE TRASVERSALE 1 - VERSO LA PALMA



SEZIONE TRASVERSALE 2 - VERSO LA PALMA-vista speculare



SEZIONE TRASVERSALE 2 - VERSO LA PALMA

Di lato vengono riportate le viste correnti e speculari in prospetto e sezione al fine di permettere un riscontro puntuale delle fessurazioni passanti e del degrado dei componenti.

- STRUTTURE E APPARECCHIATURE IN ACCIAIO CHE IN GENERALE HANNO MANTENUTO LE SEZIONI ORIGINARIE, SALVO VERIFICHE DA ESEGUIRE LOCALMENTE
- STRUTTURE E APPARECCHIATURE IN ACCIAIO CHE IN GENERALE HANNO MANTENUTO LE SEZIONI ORIGINARIE, SALVO VERIFICHE DA ESEGUIRE LOCALMENTE
- STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO FORTEMENTE DEGRADATO DA DEMOLIRE ED EVENTUALMENTE DA RICOSTRUIRE
- STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO FORTEMENTE DEGRADATO DA RIPRISTINARE
- TAVOLATO LIGNEO SU ARCADECCI E TRAVI, APPAIONO INTEGRALI ALLA VISTA SALVO EPISODI DI DEGRADO LOCALIZZATI. MANTO DI COPERTURA ESTERNO DA SOSTITUIRE SUL TETTO
- COPERTURE IN FIBROCEMENTO DA SOSTITUIRE
- STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO IN BUONO STATO (FESSURA LOCALIZZATA IN TESTA AI PILASTRI A LIVELLO BALLatoio ALL'APPOGGIO DELLE TRAVI IN ACCIAIO)
- INFESSI (DEGRADATI O INESISTENTI) IN VANI SULLA MURATURA DA IRRODIRE CON STRUTTURE CHE GARANTISCANO LA STABILITA' DELLE STRUTTURE MURARIE
- STRUTTURE MURARIE PORTANTI IN PIETRALE CALCEAREO E LATERIZI PIENI INTERESSATE A NUMEROSE LESIONI PREVALENTEMENTE ORIZZONTALI PASSANTI IN CORRISPONDENZA DELL' APPLICAZIONE DEI CARICHI MANCANZA DI CORREDI DI IRRODIMENTO, E APPARECCHIATURE COSTRUTTIVE FINALIZZATE A DEVIARE I CARICHI DELLE CAPRIATE SUI MASCHI MURARI
- STRUTTURA AGGIUNTIVA IN CLS ARMATO FORTEMENTE DEGRADATA DA ELIMINARE O RICOSTRUIRE



Pianta a livello primo soppalco